BEAM LOSS REDUCTION BY THE BEAM DUCT REALIGNMENT IN THE J-PARC LINAC BEAM TRANSPORT LINE

Jun Tamura^{*A)}, Hiroyuki Ao^{A)}, Hiroyuki Asano^{A)}, Masanori Ikegami^{B)}, Tomofumi Maruta^{A)}, Akihiko Miura^{A)}, Takatoshi Morishita^{A)}, Hidetomo Oguri^{A)}, Nobuo Ouchi^{A)}, Yuki Sawabe^{C)}, Takahiro Suzuki^{A)}, Masayoshi Yamazaki^{C)},

A)JAEA/J-PARC

^{B)}KEK/J-PARC

^{C)}Mitsubishi Electric System & Service

Abstract

In the J-PARC linac, almost all the cavities and magnets have been precisely aligned because the accelerator tunnel has been deformed by the 2011 Tohoku Earthquake. In the beam transport line called MEBT2 and A0BT at the downstream of the drift tube linac, the beam duct has been roughly aligned after the precise alignment of the quadruple doublets. During the first beam operation after the earthquake, remarkable beam loss and residual radiation have been recognized at the MEBT2 and A0BT. As the result of the duct position measurement, the misalignment including over 10 mm shift from the beam axis was found. By conducting the beam duct realignment, the beam loss and the residual radiation were successfully decreased. In this paper, the procedure of the beam duct alignment and the beam loss due to the misalignment are discribed.

J-PARC リニアックビームトランスポートにおける ダクトアライメントとビームロス

1. はじめに

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に よって、J-PARC リニアックでは加速器トンネルに深刻 な変形が生じた。そのため、ほぼ全数の加速空洞および 電磁石の精密アライメントが行われた^[1]。

J-PARC リニアックの構成を図1に示す。SDTL 下流 には、MEBT2 および A0BT と呼ばれるビームトラン スポートがある。MEBT2 は、将来 A0BT に設置される ACS 加速空洞へのマッチングセクションであり、一組 2 セットの四重極電磁石 6 組で構成さる。MEBT2 にお ける、各電磁石一組間の距離は約 2.5m から約 3.4m で ある。A0BT はダブレット四重極電磁石 21 台で構成さ れ、各ダブレット間の距離は約 4.6m から約 5.7m であ る。将来、A0BT の各ダブレットの間に、ACS 加速空洞 がそれぞれ一台、合計 21 台設置される^[2]。MEBT2 お よび A0BT ともに、ビームダクトは NW40 接続のチタ ン製の配管であり、真空ポンプやビームモニターが設置 されている。

MEBT2 および A0BT では、精密アライメント後の電



磁石に合わせて、ダクトアライメントを行った。ビーム ダクトのアライメントは、ダクトの中心軸と四重極電磁 石のビーム軸が一致するよう、ダクトの位置を調整する 作業である。本発表では、ダクトのミスアライメントに よるビームロス発生と、ダクトの再アライメントによる ロス低減について報告する。

2. ビーム運転再開後のビームロス

リニアックでは2011年12月9日からビーム調整運転 が開始されたが、MEBT2 および A0BT において、震災 前には見られなかったビームロスと残留放射線が確認さ れた^[3]。震災前のビームロスは、ステアリング磁石に ほとんど影響されないため、多くが残留ガスとの衝突に よる中性水素によるものと考えられた^[4]。一方、ビー ム運転再開後のビームロスは、ビームの軌道に大きく反 応した。ステアリング磁石で軌道を大きく蛇行させる ことによって、ロス量を大きく減らすことはできたが、 依然震災前よりロス量は大きかった。また、A0BT 中流 部のロス量は、上流の SDTL5 の位相にも反応した。残 留放射線量について、震災前は約 0.5mSv/h かそれ以下 で、ビームダクト径が急に小さくなるデバンチャー2空 洞入口で最大約 1mSv/h というものだった。この値は、 ビーム運転を停止して数時間後の、真空チェンバー表面 の線量値である。ビーム運転再開後のビーム調整運転時 のビームパワーは、震災前のビーム利用運転時のそれよ りはるかに小さいにもかかわらず、数倍さらには数十倍 もの残留線量が確認された。

ロスが最少になるよう軌道を調整すると、ビームが大 きく蛇行するという特徴から、ダクトのミスアライメン トがロスの原因の一つではないかと考えられた。そのた め、2012年1月26日のメンテナンス時間に、レーザー トラッカー(Leica AT401)を用いてダクトの位置測量

^{*} jtamura@post.j-parc.jp

を行った。位置測量を行ったのは、ロスが大きく、残留 線量の高い、A0BT 中流部の ACS11 区間、MEBT2 最上 流部の MEBT2QM01-03 区間、および MEBT2 最下流部 の MEBT2QM09-11 区間である。ダクト位置については 上流から区間に分けて記載する。MEBT2 については5 区間、A0BT については将来 ACS 空洞が設置される位 置に合わせて ACS01~21 の区間分けを用いた。ACS11 区間では、二つのダブレットの中心にターボ分子ポンプ が、ターボ分子ポンプより少し上流に NEG ポンプが設 置されている(図 2)。ACS11 区間の NEG ポンプチェン バー (ステンレス)は、震災前から同じ場所で使用され ていたが、目視で確認できるほどビーム通過用のNW40 配管が曲がって溶接されていることからも、この区間 のミスアライメントが指摘されていた。MEBT2QM01-03 区間では、二組の四極電磁石(MEBT2OM01-02 と MEBT2QM03-04)の中心にイオンポンプが設置されて いる。MEBT2QM09-11 区間では、二組の四極電磁石 (MEBT2QM09-10 と MEBT2QM11-12)の中心にター ボ分子ポンプが設置されている。



図 2: ACS11 区間のビームダクト

ダクト位置測定は、トラッカーターゲットを図2の 赤矢印で示されるような単管の端部に押し当てて、ター ゲット中心座標を測定する。このターゲット中心座標 からダクト半径(ノギスで測定)とターゲット半径を 差し引いてダクト中心位置を算出する。これを横方向 と高さ方向について行い、四重極磁石のビーム軸から の横方向変位と高さ方向変位を求めた。測量の結果、 MEBT2QM9-12区間では、±2mmをこえるずれはなかっ たが、MEBT2OM1-4 区間と ACS11 区間では 10mm を 超えるビーム軸中心からのずれがあることがわかった。 ACS11 区間におけるビームダクトのずれを図3に示す。 図3よりACS11区間では、ダクトがターボ分子ポンプ 接続位置(図 2,3 の 9-10 間)で最大 12mm ビーム軸よ り低く、単管や NEG ポンプチェンバーは最大 5mm 横方 向にずれていることがわかる。NEG ポンプチェンバー のNW40配管両端の高さの違い(図2,3の5-8間)は約 4.5mm であり、ターボ分子ポンプ接続用 T 分岐管のず れ 12mm より十分小さい。MEBT2QM01-03 区間では、 高さ方向には 5mm 以内であったが、横方向にはイオン ポンプ接続位置で最大 13.3mm 通路側にずれていた。



図 3: レーザートラッカーによる測量結果(ACS11 区間)

3. ビーム運転再開前のダクトアライメント

ビーム運転前のダクトアライメントは、ナイロン製 の水糸を用いて行った。高さ方向については、隣り合う ダブレットの高さ方向中心で糸を張り、約2m横から見 てダクトの軸が糸と一致するよう、ダクト位置を調整し た。横方向については、隣り合うダブレットの横方向中 心で糸を張り、ダクトの約2m上から見てダクトの軸が 糸と一致するよう、ダクトの位置を調整した。電磁石間 (約2.5m~5.7m)に糸を張ると、糸自体の重量で、張っ た糸がたわみ始める。そのため、高さ方向のアライメン トでは特に、糸を張ったあとすぐにアライメント作業を 行った。この粗いダクトアライメントの後、測定機器を 用いたアライメント精度の確認などは行わなかった。

2012 年1月26日、ACS11 区間で両端のダブレット の高さ方向中心で糸を張ったところ、イオンポンプ接続 位置でそのダクト高さ中心がビーム軸より10mm以上 低い位置にあることが目視で確認できた。図4で、赤い 点がダクト高さの中心を、糸がビーム軸を表している。 ビーム運転再開前に行った糸を用いる方法では、糸で 示されるビーム軸が目の位置によって変わってしまうた め、特に横方向について精度のよいアライメントは期待 できなかった。しかし、高さ方向について、なぜここま で大きなミスアライメントがあるかはわかっていない。



図 4: ACS11 区間のビームダクトのずれと糸による高さ の再確認



図 5: MEBT2 および A0BT 上流部のダクトのずれ。(上) 再アライメント前。(下) MEBT2QM01-03, ACS02 区間 の再アライメント後。

4. ダクトの再アライメント

幅±8mmのビーム^[5]が、10mm以上中心のずれた ダクトを通過するとそこでロスが発生することは容易に 想像できた。そこで、Run#40とRun#41の間のメンテ ナンス期間(2012年2月22日~24日)に、MEBT2お よび A0BT 全体のダクト位置測量を行い、ずれの大き い箇所について再アライメントを行った。このとき、ア ライメントの精度を上げるため、糸ではなく、レーザー 墨出し器を用いて行った。MEBT2および A0BT 上流部 のダクト位置測量結果を図5に、A0BT 下流部のダクト 位置測量結果を図6に示す。ただし、ACS3 区間には現 在、デバンチャー1空洞が設置されているために除外 した。

時間的制約からすべての区間の再アライメントを行 うことはできないため、ダクト位置測量の結果、ずれの 大きい MEBT2QM01-03 区間、ACS02 区間、ACS10 区 間、ACS11 区間、ACS14 区間について再アライメント を行った。MEBT2QM01-03 区間、ACS02 区間、ACS10 区間、ACS14 区間については、その中心にイオンポン が接続され、ACS11 区間にはターボ分子ポンプと NEG ポンプが接続されている。再アライメント箇所について は、もう一度トラッカーでダクト位置測量を行い、アラ イメントの確認を行った。MEBT2QM01-03 区間につい ては、横方向のずれを最大+13.3mmから-3.1mmまで、 高さ方向のずれを最大+4.1mm から+1.2mm まで小さく することができた。ACS02 区間については、横方向の ずれを最大+5mmから±1mm以下に、高さ方向のずれ を最大-5.5mm から+3.1mm まで小さくすることができ た。ACS10区間については、横方向のずれを最大-4.2mm から ±1mm 程度に、高さ方向のずれを最大-4.9mm か ら+2mm まで小さくすることができた。ACS14 区間に ついては、横方向のずれを最大+2.4mm から-2mm に、 高さ方向のずれを最大-15.8mm から-3.1mm まで小さく することができた。ACS11 区間については、横方向の ずれを最大+5.1mm から+2.1mm に、高さ方向のずれを 最大-12mm から-3.8mm まで小さくすることができた。 しかし、この ACS11 区間で、真空リークが発生したた め、リークを止めた後、レーザー墨出し器を用いて再び ダクトアライメントを行った。この後はダクト位置測量 は行っていないが、同じ方法でアライメントを行ってい るため、ずれは ±5mm 程度以下におさまっていると考 えている。



図 6: A0BT 下流部のダクトのずれ。(上) 再アライメント前、(下) ACS10, 11, 14 区間の再アライメント後。

表 1: 残留放射線量の推移(単位 mSv/h)
-----------------	-----------

	2/22	3/15	3/22	4/11
MEBT2QM01-03	8.0	1.5	1.0	0.7
ACS11	10	2.5	2.5	1.8

5. ロス低減と今後の対策

表1に、MEBT2QM01-03 区間と ACS11 区間の残留 線量の推移を示す。この値は、ビーム運転を停止して数 時間後の、真空チェンバー表面の線量値である。2月22 日、MEBT2QM01-03 区間では最大 8.0mSv/h、ACS11 区間では 10mSv/h をこえる線量が測定されたが、ダク トの再アライメント後、残留線量値が大きく下がってい ることがわかる。A0BT 下流側には 5mm 程度のずれが まだ多く残っている。ビームの幅とダクトの径を考慮す ると、MEBT2 および A0BT のダクトアライメントにつ いては、糸やひもでは不十分で、レーザー墨出し器を 用いて行う必要がある。今年の夏のビーム停止期間に、 MEBT および A0BT の全区間について、レーザー墨出 し器を用いたダクト位置調整とトラッカーを用いた位置 測量を同時に行いつつ、より精度の高いアライメントを 実施する予定である。

参考文献

- [1] T. Morishita, H. Asano, M. Ikegami, "地震による J-PARC リニアックアライメントへの影響", Proceedings of the 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Tsukuba, Aug. 1-3, 2011.
- [2] H. Ao, H. Asano, J. Tamura, N. Ouchi, K. Hasegawa, T. Morishita, K. Takata, F. Naito, Y. Yamazaki, "J-PARC LINAC ACS 加速空洞", Proceedings of the 8th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Tsukuba, Aug. 1-3, 2011.
- [3] M. Ikegami, Z. Fang, K. Futatsukawa, T. Miyao, Y. Liu, T. Maruta, H. Sako, A. Miura, G. Wei, J. Tamura, "Beam Commissioning of J-PARC Linac after Tohoku Earthquake and its Beam Loss Mitigation", in these proceedings.
- [4] G. Wei, A. Miura, K. Hirano, T. Maruta, M. Ikegami, "Dependence of Beam Loss on Vacuum Pressure Level in J-PARC Linac", IPAC'11, San Sebastián, September 2011, WEPS048, p. 2598 (2011).
- [5] M. Ikegami, Z. Fang, K. Futatsukawa, T. Miyao, T. Maruta, H. Sako, A. Miura, G. Wei, J. Tamura, "Beam Start-up of J-PARC Linac after the Tohoku Earthquake", IPAC'12, New Orleans, May 2012, THPPC010, p. 3293 (2012).